

Datum	03.11.2023	Betriebszeit	4.826 h	Landungen	5.985
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- 100h-Inspection / Annual
- 50h-Inspection
- Battery
Inspection
Concorde
- CPCP Inspections 1
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 2
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 3
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 4
(Baseline Program)
- Addi. Muffler Gomolzig
Check
- LTA 72-61/2
Flap Actuator
- LTA 93-152R1
Seat Rail Inspection
- SEB 96-2
Harness Connection
- ELT
Funktionstest
ELT Kannad 406 AF
- GPS 175
Visual Inspection
Garmin GPS 175
- GTX 33X and 3X5
Visual Inspection
- Fuel Indicator Calibration
- Compass HSI System
Compensation
- Compass Magnetic
Compensation

- Garmin G5 Battery
 - Capacity Check
 - Garmin G5
- GFC500
 - Visual Inspection
- Airfilter
 - Replacement
- Review Radio Transponder
- First Aid Kit Inspection
 - Ablauf 03/2025
- Fire Extinguisher Cabin
 - Weight & Pressure Check
- PowerFlarm Fusion
 - Firmware Update

Datum	21.03.2023	Betriebszeit	4.805 h	Landungen	5.966
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

-
Transponderantenne und Verbindungskabel erneuert

Datum	15.12.2022	Betriebszeit	4.800 h	Landungen	5.956
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- 100h-Inspection / Annual
- 50h-Inspection
- Battery Inspection
Concorde
- CPCP Inspections 1
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 2
(Baseline Program)
- Addi. Muffler Gomolzig
Check
- LTA 72-61/2
Flap Actuator
- LTA 93-152R1
Seat Rail Inspection
- LTA 76-204/2
Ignition Switch
- SEB 96-2
Harness Connection
- SEB 94-8
Horizontal Stabilizer Inspection
- GPS 175
Visual Inspection
Garmin GPS 175
- GTX 33X and 3X5
Visual Inspection
- Compass HSI System
Compensation
- Compass Magnetic
Compensation
- Garmin G5 Battery
Capacity Check
Garmin G5
- GFC500
Visual Inspection

- Airfilter
Replacement
- Carburetor
New/Overhaul
MA-3SPA
- MSA-14 Carburetor Gasket
Check for leaks
- SEB 09-3 Carburetor Throttle
- First Aid Kit Inspection
Ablauf 03/2025
- Fire Extinguisher Cabin
Weight & Pressure Check
- PowerFlarm Fusion
Firmware Update

Datum	04.07.2022	Betriebszeit	4.776 h	Landungen	5.931
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- 50h-Inspection
- Addi. Muffler Gomolzig
Check
- Hauptfahrwerksreifen LH

Datum	21.04.2022	Betriebszeit	4.756 h	Landungen	5.914
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

-
Ölwechsel Einlauföl

Datum	22.12.2021	Betriebszeit	4.729 h	Landungen	5.888
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- 100h-Inspection / Annual

- 50h-Inspection

- Battery

 - Inspection

 - Concorde

- CPCP Inspections 1

 - (Baseline Program)

- CPCP Inspections 2

 - (Baseline Program)

- CPCP Inspections 3

 - (Baseline Program)

- Addi. Muffler Gomolzig

 - Check

- LTA 72-61/2

 - Flap Actuator

- LTA 93-152R1

 - Seat Rail Inspection

- LTA 76-204/2

 - Ignition Switch

- ELT Battery

 - (fällig 03/ 2028)

 - ELT Kannad 406 AF

- ELT

 - Funktionstest

 - ELT Kannad 406 AF

- GPS 175

 - Visual Inspection

 - Garmin GPS 175

- Fuel Indicator Calibration

- Garmin G5 Battery

 - Capacity Check

 - Garmin G5

- Airfilter

 - Replacement

- Engine

 - New/Overhaul

 - O-300-D

- Hoses Fuel Engine
- Carburetor
New/Overhaul
MA-3SPA
- Starter
New/Overhaul
MCL 6501
- Magneto LH
500h-Inspection
- Magneto RH
500h-Inspection
- Starter Inspection
- Review Radio Transponder
- First Aid Kit Inspection
Ablauf 03/2025
- PowerFlarm Fusion
Firmware Update
- Garmin GTX335 eingebaut
- PowerFlarm Fusion mit Air traffic display und Außenantennen eingebaut
- Tankeinfüllstutzen neu abgedichtet
- Cig-Lighter repariert
- 3 Garmin GSB15 eingebaut
- LH Lemostecker erneuert
- untere Cowling Lackschäden und Risse repariert
- Reparatur Pilotentür

Datum	23.09.2021	Betriebszeit	0 h	Landungen	0
-------	------------	--------------	-----	-----------	---

- PowerFlarm Fusion
Firmware Update

Datum	06.05.2021	Betriebszeit	4.706 h	Landungen	5.868
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

-
- Magnetometer kalibriert

Datum	07.03.2021	Betriebszeit	4.696 h	Landungen	5.852
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- 100h-Inspection / Annual
- 50h-Inspection
- Battery
 - Inspection
 - Concorde
- Battery
 - Capacity Test
 - Concorde
- CPCP Inspections 1
 - (Baseline Program)
- CPCP Inspections 2
 - (Baseline Program)
- Addi. Muffler Gomolzig
 - Check
- LTA 72-61/2
 - Flap Actuator
- LTA 93-152R1
 - Seat Rail Inspection
- LTA 76-204/2
 - Ignition Switch
- ELT
 - Inspection/Check
 - ELT Kannad 406 AF
- ELT
 - Funktionstest
 - ELT Kannad 406 AF
- GPS 175
 - Visual Inspection
 - Garmin GPS 175
- Garmin G5 Battery
 - Capacity Check
 - Garmin G5
- Airfilter
 - Replacement
- Review Radio Transponder
- PowerFlarm Fusion
 - Firmware Update

- SID Inspection 1,2 & 27
- LH Fuel Drainer und Forward Strainer instandgesetzt
- Magnetometer in LH Wingtip eingebaut
- Cig-Lighter Wiring repariert und über Instrument-Light Sicherung - abgesichert
- Starterrelais fachgerecht an Firewall montiert
- Gurte vorne und hinten erneuert, Schultergurte Automatic (nur vorne)

Datum	29.07.2020	Betriebszeit	4.670 h	Landungen	5.820
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- Universal Joint LH Replacement
- RPM Housing Seal Replacement
- Alternator Dichtung erneuert
- Tankinhalt geprüft, POH-Eintrag korrigiert (wurde offenbar in deutsches POH falsch übernommen, hat nicht mit Kennblatt 539a übereingestimmt)

Datum	13.03.2020	Betriebszeit	4.641 h	Landungen	5.793
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

-
-
-
-
- 100h-Inspection / Annual
- 50h-Inspection
- Battery
Inspection
Concorde
- Battery
Capacity Test
Concorde
- CPCP Inspections 1
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 2
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 3
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 4
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 5
(Baseline Program)
- CPCP Inspections 6
(Baseline Program)
- Addi. Muffler Gomolzig
Check
- Addi. Muffler Gomolzig
Austausch Stahlwolle
- LTA 72-61/2
Flap Actuator
- LTA 93-152R1
Seat Rail Inspection
- LTA 76-204/2
Ignition Switch

- ELT
 - Funktionstest
 - ELT Kannad 406 AF
- GPS 175
 - Bonding Test
 - Garmin GPS175
- GPS 175
 - Visual Inspection
 - Garmin GPS 175
- GTX 33X and 3X5
 - Bonding Test
- Trim Tab Actuator
 - New/Overhaul
- Fuel Tank Internal Inspection
 - Interior & Outlet Screens
- Hoses Pitot Static System
 - Replacement
- Compass Magnetic
 - Compensation
- Garmin G5 Battery
 - Capacity Check
 - Garmin G5
- GFC500
 - Bonding Test
- Airfilter
 - Replacement
- Review Radio Transponder
- First Aid Kit Inspection
 - Ablauf 03/2025
- U-Bolts
 - Replacement
- Wägung
 - nach Änderungen, die
- Hydraulikleitungen Bremse
- Steuerseile
- Flap Tracks
- Shimmy Damper

- Auspuffsystem
- Tankwahlschalter
- Spannungsregler
- Tür-Arretierung Copilot repariert
- Lufteinlässe Rumpf vorne seitlich verschlossen
- Luftleitbleche instandgesetzt, Dichtungsgummis teilw. Erneuert
- Tanks demontiert, diverse Schäden und Undichtigkeiten beseitigt
- Einfüllstutzen erneuert
- Propellerflansch-Dichtung erneuert
- Bremssattelkolben Dichtungen LH & RH erneuert
- Ansaugrohrgummis erneuert
- Brandschott-Abdichtung erneuert
- Cowlinghalter erneuert
- Querruder Rodends erneuert
- Höhenruder-Anschläge instandgesetzt
- Fahrwerksbeschlag RH erneuert
- Höhenruderlager RH außen erneuert
- Gepäcktürrahmen instandgesetzt
- Sämtliche stillgelegte Kabel entfernt
- Vakuumpumpe + Suction-Anzeige ausgebaut
- EGT-Anzeige ausgebaut
- ADF-Antenne und Anzeige ausgebaut
- Century Autopilot ausgebaut
- Höhenmesser Copilot ausgebaut
- Garmin GPS 100 ausgebaut
- Flightcom 403 Intercom ausgebaut
- Attitude Indicator ausgebaut
- Gyro ausgebaut
- Frontscheibe erneuert
- Panels lackiert
- Mittelkonsole erneuert
- Fahrwerksbeine lackiert
- EDM 850 inkl. Carb.-Temp. eingebaut

- 2 x G5 (HSI & AI) eingebaut
- GFC 500 inkl. Trimmung eingebaut
- GPS 175 eingebaut
- GMA 345 mit neuen Headset-Anschlüssen eingebaut
- Lemo-Buchsen vorne eingebaut
- Steuerhorn-Plaketten + Warnhinweisschilder erneuert
- SID teilweise durchgeführt (siehe separate Aufstellung)

Datum	28.08.2019	Betriebszeit	4.622 h	Landungen	5.770
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- Fire Extinguisher
nicht erforderlich,
- Dachhimmel erneuert
- Strobelight ausgebaut
- Armstützen, Deckenlampe lackiert

Datum	02.04.2019	Betriebszeit	4.609 h	Landungen	5.728
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- Beacon Power Supply

Datum	12.03.2018	Betriebszeit	4.525 h	Landungen	5.490
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- Bremsbeläge

Datum	25.04.2016	Betriebszeit	4.510 h	Landungen	5.473
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- Alternator Inspection
- Starter Inspection

Datum	28.02.2015	Betriebszeit	4.496 h	Landungen	5.458
-------	------------	--------------	---------	-----------	-------

- ELT Battery
(fällig 03/ 2028)
ELT Kannad 406 AF
- ELT
Inspection/Check
ELT Kannad 406 AF

Datum 15.12.2014 Betriebszeit 4.496 h Landungen 5.457

- Magneto LH
500h-Inspection
- Magneto RH
500h-Inspection

Datum 18.04.2013 Betriebszeit 4.469 h Landungen 5.424

- Wheel bearing lubrication
- Haupt- und Bugfahrwerksreifen

Datum 23.10.2007 Betriebszeit 4.377 h Landungen 5.318

- Starterrelais

Datum 29.03.2001 Betriebszeit 4.126 h Landungen 5.000

- L/H Drainvalve

Datum 01.03.1999 Betriebszeit 3.994 h Landungen 0

- Propeller
New/Overhaul
McCaughey 1C172/EM
- Engine
New/Overhaul
O-300-D
- Carburetor
New/Overhaul
MA-3SPA
- Alternator
New/Overhaul
DOFF 10300F
- Starter
New/Overhaul
MCL 6501

Datum 18.12.1998 Betriebszeit 3.994 h Landungen 0

- Parkbremsseil
- Bugradlager